

Blue Print Top Tip

BMW MINI Set za zamenu kvačila

Primenljive reference: ADG030148 / ADG030149 / ADG030150

Aplikacije: BMW MINI 1.4DT/1.6i 2001>2006

Datum izdavanja: 01/2013

Imali smo izveštaje o problemima sa zazorom i menjačem brzina kod BMW MINI 1.4DT/1.6i 2001-2006. Razumljivo je što mehaničari pretpostave da se radi o defektnom kvačilu i ugrade nov sklop kvačila; međutim ovo ne rešava uvek ovaj problem.



Ustanovili smo da uzrok ovog problema može biti u frakturi vara viljuške kvačila, što omogućava viljušci da se savija tokom rada što sprečava kvačilo da radi u punoj meri. Simptomi su kvačilo koje se vuče, teško se menjaju brzine i kvačilo snažno podrhtava. Obavezno treba očistiti viljušku kvačila i detaljno je pregledati tokom uobičajene zamene kvačila, u smislu utvrđivanja postojanja zazora/oštećenja.

Dobra praksa je da se preporuča ugradnja nove viljuške istovremeno sa kvačilom, pošto je defekt viljuške poznat problem kod vozila MINI. Sa potrebnim vremenom za popravku od 6,5 sati, ovo je posao koji ne biste poželeti da radite dva puta na istom vozilu. Propust u identifikovanju i zameni defektne viljuške može da uzrokuje probleme sa zazorom i otežano menjanje brzina. Ovo ne bi bilo pokriveno Blue Print ugovorom o garanciji. U vreme pisanja, viljuška je dostupna samo kod BMW. Blue Print takođe preporučuje da se istovremeno obnove i čaure osovinica i osigurač viljuške.



Fraktura viljuške kvačila

Disclaimer: Svi tehnički saveti su napravljeni sa najboljom namerom. Ferdinand Bilstein UK Ltd. Uvek preporučuje da se održavanje i popravka vozila obavi od strane obučениh ljudi, koristeći odgovarajuće alate na bezbedan način u radioničkim uslovima. Ferdinand Bilstein UK Ltd. i naši saradnici ne mogu se smatrati odgovornim za ispravnost ili nerazumevanje gore navedenih tehničkih saveta. Prikazane slike su samo za potrebe ilustracije i ne moraju predstavljati proizvode ili vozila koja su opisana.



www.blue-print.com/rs
Blue Print je bilstein group brend