

Blue Print Top Tip

Land Rover Defender / Discovery 1 – Zamena sklopa kvačila ili viljuške za otpuštanje kvačila

Primenljive reference: ADJ133302, ADJ133301, ADJ133006 & ADJ133007

Aplikacije: 90/110/130 2.5DT 200/300 Tdi 1989>1998

Datum izdavanja: 06/2014

Simptom

Pedala kvačila postane tvrda i menjanje brzina je otežano. Pedala kvačila se posle pritiskanja ne vraća do odgovarajuće visine. Pošto se pedala ručno, podizanjem vrati u njen položaj, ona postane tvrda i onda je nije moguće pritiskati nadole kako bi se oslobodila potisna ploča kvačila.

Uzrok

Po skidanju menjača, moguće je da je viljuška za otpuštanje kvačila probila kroz tačku okretanja.



Lek

Potrebno je zameniti viljušku kvačila. **(Blue Print Part No. ADJ133302)**

Najbolja praksa jeste da se proveri stanje sklopa kvačila i čaure spojničke osovine i da se izvrši zamena po potrebi dok je izvađen menjač.

Proverite da li je osovinica podmazana sa malom količinom odgovarajuće masti za podmazivanje pre ponovne montaže.

Disclaimer: Svi tehnički saveti su napravljeni sa najboljom namerom. Ferdinand Bilstein UK Ltd. Uvek preporučuje da se održavanje i popravka vozila obavi od strane obučanih ljudi, koristeći odgovarajuće alate na bezbedan način u radioničkim uslovima. Ferdinand Bilstein UK Ltd. i naši saradnici ne mogu se smatrati odgovornim za ispravnost ili nerazumevanje gore navedenih tehničkih saveta. Prikazane slike su samo za potrebe ilustracije i ne moraju predstavljati proizvode ili vozila koja su opisana.



www.blue-print.com/rs
Blue Print je bilstein group brend