

Technical Bulletin

Kia Sedona Zamena sklopa kvačila

Primenljive reference: ADG03035 / ADG03058 / ADG03325

Aplikacije: Kia Sedona 2.9DT 1999>2006

Datum izdavanja: 11/2012

Imali smo izveštaje o problemima sa zazorom i menjачem brzina kod Kia Sedona 1999>2006 2.9DT. Razumljivo je što mehaničari prepostavde da se radi o defektnom kvačilu i ugrade nov sklop kvačila; međutim ovo ne rešava uvek ovaj problem.

ADG03325



Ustanovili smo da uzrok ovog problema može biti u napuklini viljuške za otpuštanje kvačila, pošto viljuška za otpuštanje na ovom modelu može da se polomi i savija tokom rada i da onemogući kvačilo da radi u punoj mjeri.

Izričito se preporučuje da se viljuška za otpuštanje kvačila zameni tokom procesa zamene kvačila. Ukoliko se ne izvrši zamena viljuške može doći do problema sa zazorom i otežanim menjanjem brzina. Ovo Blue Print ugovor o garanciji ne bi pokriva.



Napukla viljuška

Disclaimer: Svi tehnički saveti su napravljeni sa najboljom namerom. Ferdinand Bilstein UK Ltd. Uvek preporučuje da se održavanje i popravka vozila obavi od strane obućenih ljudi, koristeći odgovarajuće alate na bezbedan način u radioničkim uslovima. Ferdinand Bilstein UK Ltd. i naši saradnici ne mogu se smatrati odgovornim za ispravnost ili nerazumevanje gore navedenih tehničkih saveta. Prikazane slike su samo za potrebe ilustracije i ne moraju predstavljati proizvode ili vozila koja su opisana.



www.blue-print.com/rs

Blue Print je bilstein group brand